



Mazda - KBA-Rückruf
Lockere Bremsattel-Befestigungsschrauben
CX-30 (DM)

Veröffentlichung:	Juli 2020
Aktionsnummer:	AL014A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Bei den betroffenen Fahrzeugen ist es möglich, dass sich die Befestigungsschrauben des vorderen Bremsattels lösen können, da diese möglicherweise nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurden.
Abhilfemaßnahme:	Das Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben wird überprüft. Wenn das Drehmoment nicht ausreicht, werden die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen. Wenn eine oder mehrere Schrauben fehlen, wird der betroffene Bremsattel durch einen neuen Bremsattel mit ordnungsgemäß angezogenen Befestigungsschrauben ersetzt.
Arbeitszeit:	Noch nicht bekannt
Start der Aktion	Noch nicht bekannt
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda CX-30 (DM)
Betroffener Produktionszeitraum:	Mazda CX-30 (DM) 10.12.2019 - 05.03.2020
Betroffener FIN-Bereich:	Mazda CX-30 3MV DM**** OE 100020 – 104826
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland: 425 Europa: 2.173 Weltweit: 41.273
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und zur Reparatur in die Werkstatt gebeten.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrgestellnummer eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der Fahrgestellnummer wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine