



Mazda - KBA-Rückruf
Loser Schnellverbinder des Kraftstoffverdampfungsschlauchs
CX-30 (DM) mit Allradantrieb

| | |
|---|--|
| Veröffentlichung: | Juli 2020 |
| Aktionsnummer: | AL015A |
| Kurzbeschreibung des Mangels: | Aufgrund eines möglichen losen Schnellverbinders des Kraftstoffverdampfungsschlauchs an der Tankgebereinheit im Kraftstofftank, könnte beim vollständigen Betanken des Fahrzeugs Kraftstoff in den Kraftstoffverdampfungsschlauch fließen und möglicherweise in den Aktivkohlebehälter gelangen, was zu einem Leck führen könnte. Hierdurch kann unter Umständen Kraftstoffgeruch wahrgenommen werden. |
| Abhilfemaßnahme: | Überprüfung des Anschlusses vom Kraftstoffverdampfungsschlauch im Kraftstofftank. Wenn sich herausstellt, dass der Schlauch lose ist, wird er angeschlossen und der Aktivkohlebehälter mit den zugehörigen Bauteilen ersetzt. Wenn der Schlauch richtig angeschlossen ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
| Arbeitszeit: | Noch nicht bekannt |
| Start der Aktion | Noch nicht bekannt |
| Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung | Mazda CX-30 (DM) (4WD) |
| Betroffener Produktionszeitraum: | Mazda CX-30 (DM) 10.12.2019-20.03.2020 |
| Betroffener FIN-Bereich: | Mazda CX-30 3MV DM**** OE 100021 – 105439 |
| Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere | Deutschland: 35 Europa: 279 Weltweit: 15.218 |
| Eingeleitete Maßnahme: | KBA-Rückruf |
| Stand der Vorgehensweise: | KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und zur Reparatur in die Werkstatt gebeten. |
| Wie wurde der Fehler entdeckt: | Interne Qualitätskontrollen |
| Wie wird die Aktion dokumentiert: | Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrgestellnummer eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der Fahrgestellnummer wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt. |
| Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle? | Nein |
| Anmerkung | keine |